

## Ампервольтметр типа АВО-5М

Как и тестер ТТ-1 ампервольтметр типа АВО-5М представляет собой многопредельный электроизмерительный прибор, используемый для измерения напряжения и величины постоянного тока и переменного тока низкой частоты.

Прибор позволяет измерять:

а) постоянный ток на пределах 0—60—300  $\mu\text{A}$ , 0—3—30—120  $\text{mA}$  и 0—1,2—12  $\text{A}$ ;

б) переменный ток на пределах 0—3—30—120  $\text{mA}$  и 0—1,2—12  $\text{A}$ ;

в) напряжения постоянного и переменного тока на пределах 0—3—12—30—300—600—1200—6000  $\text{V}$ ;

г) сопротивления на пределах 0—3—300  $\text{ком}$  и 0—30  $\text{Мгом}$ .

Погрешности при измерениях: на постоянном токе  $\pm 3\%$ , на переменном токе  $\pm 5\%$  и при измерении сопротивлений  $\pm 10\%$ . Питание омметра осуществляется: при измерении на пределах 0—3—300  $\text{ком}$  от сухого элемента 2СА-9Е с э.д.с. 1,5  $\text{В}$  и на пределе 30  $\text{Мгом}$  от сухой батареи с э.д.с. 22,5  $\text{В}$ , которая состоит из 5 батарей типа КБС, соединенных последовательно.

Входное сопротивление вольтметра постоянного тока 20  $\text{ком}$  на 1  $\text{В}$ , а вольтметра переменного тока 2  $\text{ком}$  на 1  $\text{В}$ . По этому показателю омпервольтметр АВО-5М значительно лучше тестера ТТ-1 и позволяет производить измерение напряжений в более высокоомных участках схемы.

Внешний вид прибора приведен на рис. 2. На передней панели расположены: измеритель магнитоэлектрической системы с четырехрядной шкалой; ручка «установки нуля  $\Omega$ »; переключатель рода измеряемых величин на шесть положений — «60  $\mu\text{A}$ », «300  $\mu\text{A}$ », «—», « $\sim$ », « $\Omega$ », «выключено»; переключатель пределов измерения на 12 положений; кнопка «проверка нуля  $\Omega$ »; зажимы для подключения соединительных проводников — «—общ.»; « $V \approx \Omega$ »; « $\sim 12\text{A}$ »; « $\sim 12\text{A}$ »; « $\sim 1,2\text{A}$ »; « $\div 12\text{A}$ »; « $\div 1,2\text{A}$ »; « $\sim \text{mA}$ »; « $\div \text{mA}$ ,  $\mu\text{A}$ ». В комплект прибора входят шнуры с щупами и два высоковольтных провода с добавочными сопротивлениями для измерения напряжений до 6000  $\text{В}$  на постоянном и переменном токе.

**Измерение величины постоянного тока.** Переключатель рода измеряемых величин установить в положение «—» (при измерении токов до 60  $\mu\text{A}$  поставить в положение «60  $\mu\text{A}$ », а при измерении токов до 300  $\mu\text{A}$  — в положение «300  $\mu\text{A}$ »). Переключатель пределов измерения поставить в соответствующее положение, в зависимости от величины измеряемого тока. Подсоединить щупы: один к зажиму «—общ.», а второй — к одному из зажимов « $\div \text{mA}$ ,  $\mu\text{A}$ » или « $\div 1,2\text{A}$ »; « $\div 12\text{A}$ ». Затем для данного предела измерения необходимо определить цену деления шкалы с индексом « $VA=$ », после чего можно включать свободные концы щупов в цепь.

**Измерение величины переменного тока.** Переключатель рода измеряемых величин установить в положение « $\sim$ ». Переключатель пределов измерения поставить в соответствии с величиной измеряемого тока. Один из щупов подключить к зажиму «—общ.», а другой — к одному из зажимов « $\sim \text{mA}$ » или « $\sim 1,2\text{A}$ », « $\sim 12\text{A}$ ». Отсчет производится по шкале « $VA\sim$ » с учетом цены деления на данном пределе измерения.